



۱۱-۲ پرسش

- ۱- میدان عرضی آرمیچر چگونه بوجود می‌آید؟
- ۲- میدان عرضی آرمیچر، میدان مولد را در چه جهتی تغییر مکان می‌دهد؟
- ۳- مفهوم منطقه خنثی چیست؟
- ۴- وظایف قطب کمکی چیست؟
- ۵- وظیفه سیم پیچ تعدیل یا جبرانگر چیست؟
- ۶- چرا ماشینهای کوچک DC فاقد قطب کمکی هستند؟
- ۷- چرا ماشینهای کوچک DC فاقد سیم پیچ جبرانگر هستند؟
- ۸- کموتاسیون چیست و برای بهبود آن چه تدابیری بکار گرفته می‌شود؟
- ۹- شکل‌های ۵۷-۲ الف - ب - پ چه اثر و نقشی را در ماشینهای DC بیان می‌کنند


مختصر شرح دهید.

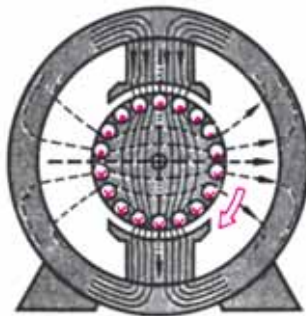

(الف)

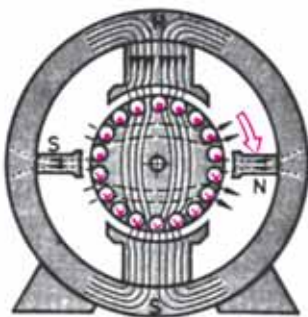

(ب)

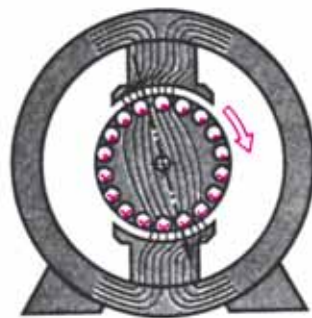

(ب)

شکل ۵۷-۲

۱۰- چرا وقتی بار مولد زیاد باشد عکس‌العمل آرمیچر و خودالقایی آرمیچر نیز اثرشان بیشتر

است؟

۱۱- چرا قطبهای کمکی و سیم پیچهای جبرانگر باید بطور سری با آرمیچر قرار بگیرند؟

۱۲- سیم پیچ جبرانگر در چه ماشینهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱۲-۲- رابطه نیروی محرکه القایی در ماشین DC واقعی

ولتاژ تولیدی در هر ماشین به سه عامل بستگی دارد :

۱- فوران مغناطیسی ماشین یعنی Φ

۲- سرعت زاویه ای روتور ماشین یا ω

۳- ضریب ثابت که به ساختمان ماشین بستگی دارد و با K نشان داده می شود.

مقدار و جهت نیروی محرکه القایی را در یک هادی با حرکت مستقیم در میدان مغناطیسی در

فصل اول (بخش ۱۳-۱) طبق رابطه زیر بدست آوردیم.

$$E_1 = V.B.L \quad V \quad (1-13)$$

در ماشین جریان مستقیم واقعی با Z هادی و $2a$ راه جریان، می توان گفت که تعداد $\frac{Z}{2a}$ سیم

با هم سری هستند پس نیروی محرکه القایی در آرمیچر برابر است با :

$$E_A = \frac{Z}{2a}.V.B.L \quad (2-13)$$

از طرف دیگر سرعت هر هادی را می توان به کمک مسافتی که هادی در یک ثانیه طی می کند

حساب کرد. مسافتی که یک هادی در یک ثانیه طی می کند برابر است با : $V = \omega.r$

با جایگذاری مقدار V در رابطه (۲-۱۳) نیروی محرکه القایی در آرمیچر از رابطه زیر حساب

می شود :

$$E_A = \frac{Z}{2a}.\omega.r.B.L \quad (2-14)$$

فوران هر قطب بر حسب چگالی فوران مغناطیسی و سطح مقطع قطب برابر است با :

$$\Phi = B.A_p$$

از آنجا که آرمیچر استوانه ای می باشد، لذا سطح جانبی آن از رابطه (۲-۱۵) قابل محاسبه

است :

$$A = 2\pi rL \quad [A] = m.m = m^2 \quad (2-15)$$

چون آرمیچر $2p$ قطب دارد لذا سطح زیر هر قطب برابر است با :

$$A_p = \frac{A}{2p} = \frac{2\pi rL}{2p} \quad [A] = \frac{m^2}{1} = m^2 \quad (2-16)$$

پس چگالی فوران در هسته ماشین برابر است با :

$$B = \frac{Zp\phi}{2\pi rL} \quad T \quad (2-17)$$

با جای گذاری رابطه (2-17) در رابطه (2-14) رابطه (2-18) بدست می آید.

$$E_A = \frac{Zr\omega l}{2a} \cdot \frac{Zp\phi}{2\pi rL} \quad V \quad (2-18)$$

چون در یک ماشین مقادیر Zp و $2a$ و Z ثابت است رابطه (2-18) را می توان به صورت زیر

نوشت :

$$E_A = K\Phi \cdot \omega \quad V \quad (2-19)$$

در رابطه (2-19) مقدار K برابر است با :

$$K = \frac{ZP}{2\pi a} \quad (2-20)$$

P : زوج قطب

a : زوج راه جریان

Z : هادیهای ماشین

گاهی بجای سرعت زاویه ای تعداد دور محور ماشین (n) بر حسب دور در دقیقه^۱ (R.P.M)

داده می شود.

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (2-21)$$

با قرار دادن رابطه (2-21) در رابطه (2-18) رابطه ولتاژ القایی بر حسب دور در دقیقه بدست

می آید.

$$E_A = K'\Phi n \quad V \quad (2-22)$$

که در رابطه بالا مقدار K' برابر است با :

$$K' = \frac{ZP}{60a} \quad (2-23)$$

P : زوج قطب

a : زوج راه جریان

Z : تعداد کل هادیا

ولتاژ القایی ماشین در هر دو حالت مولدی و موتوری ماشین جریان مستقیم از رابطه های

^۱ - Revolutions Per Minute

(۲-۱۹) و (۲-۲۲) قابل محاسبه است.

مثال ۲-۴: یک ماشین ۴ قطبی دارای ۵۱ شیار است و در هر شیار ۱۲ هادی وجود دارد. سرعت ماشین ۹۰° دور در دقیقه است. فلوی مغناطیسی هر قطب ۰/۰۲۵ ویر می باشد. مقدار ولتاژ القاء شده در آرمیچر را در حالت های زیر بدست آورید:

الف - سیم پیچی آرمیچر حلقوی ساده است.

ب - سیم پیچی آرمیچر موجی ساده می باشد.

حل: روابط زیر را جهت حل مسئله نیاز داریم:

$$E_A = K\Phi\omega$$

$$K = \frac{ZP}{2\pi a}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

الف - در سیم پیچی حلقوی ساده تعداد راه های جریان برابر است با:

$$2a = 2p = 4 \quad \text{پس } a = p = 2$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2 \times 3/14 \times 900}{60} = 94/2 \quad \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

تعداد هادیها برابر است با:

$$Z = 12 \times 51 = 612$$

$$K = \frac{ZP}{2\pi a} = \frac{612 \times 2}{2 \times 3/14 \times 2} = 97/45$$

$$E_A = K\Phi\omega = 97/45 \times 0/025 \times 94/2 = 229/5 \quad \text{V}$$

ب - اگر سیم پیچی آرمیچر موجی ساده باشد تعداد راه جریان و نیروی محرکه برابر است با:

$$2a = 2 \Rightarrow a = 1$$

$$K = \frac{ZP}{2\pi a} = \frac{612 \times 2}{2 \times 3/14 \times 1} = 194/9$$

$$E_A = K\Phi\omega = 194/9 \times 0/025 \times 94/2 = 459 \quad \text{V}$$

۱۳-۲- گشتاور تولیدی در آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم واقعی

گشتاور تولید شده در ماشینهای جریان مستقیم به سه عامل بستگی دارد:

۱- فوران مغناطیسی ماشین Φ

۲- جریان آرمیچر ماشین I_A

۳- یک ضریب ثابت که به ساختمان ماشین بستگی دارد K

در قسمت ۲-۴-۲ همین فصل، گشتاور وارد بر Z هادی را که در میدان مغناطیسی می‌گردند طبق رابطه (۲-۴) بدست آوردیم.

$$T = ZILBr \sin \alpha \quad (2-4)$$

اگر Z هادی که هر کدام حامل جریان I می‌باشد میدان مغناطیسی را بطور عمود قطع کنند رابطه (۲-۲۴) بدست می‌آید:

$$T = ZILBr \quad N.m \quad (2-24)$$

اگر جریان آرمیچر I_A و تعداد راههای جریان $2a$ باشد، جریان هر هادی برابر است با:

$$I = \frac{I_A}{2a} \quad A \quad (2-25)$$

با جایگزین کردن رابطه (۲-۲۵) در رابطه (۲-۲۴) رابطه (۲-۲۶) بدست می‌آید.

$$T = Z \times \frac{I_A}{2a} \times LBr \quad N.m \quad (2-26)$$

از طرفی چگالی فوران در هسته ماشین برابر است با:

$$B = \frac{2p\phi}{2\pi rL} \quad T \quad (2-17)$$

با قرار دادن رابطه (۲-۱۷) در رابطه (۲-۲۶) رابطه (۲-۲۷) بدست می‌آید.

$$T = \frac{ZP}{2\pi a} \Phi I_A \quad N.m \quad (2-27)$$

I_A : جریان آرمیچر برحسب آمپر

Φ : فوران برحسب وبر (ولت ثانیه)

P : زوج قطب

a : زوج راه جریان

T : گشتاور تولید شده برحسب نیوتن متر

قبلاً ضریب ثابت $\frac{ZP}{2\pi a}$ را با K نشان دادیم پس در اینجا نیز می‌توان نوشت:

$$T = K\Phi I_A \quad N.m \quad (2-28)$$

همانطور که مشاهده می‌شود ضریب ثابت K که به ساختمان ماشین بستگی دارد برای نیروی محرکه القایی و گشتاور تولیدی هر دو یکی است و گشتاور تولیدی برای موتور و همین‌طور مولد از

رابطه (۲-۲۸) قابل محاسبه است.

مثال ۲-۵: در یک ماشین جریان مستقیم چهارقطبی اگر جریان آرمیچر $2/88$ آمپر، فوران هر قطب 5° و بر، تعداد هادیهای آرمیچر 56° عدد و سیم پیچی آرمیچر حلقوی مرکب دوگانه باشد مقدار گشتاور تولیدی ماشین چقدر است؟
 حل: تعداد زوج قطب ماشین چنین بدست می آید:

$$2p = 4 \Rightarrow p = 2$$

تعداد زوج راه جریان برابر است با:

$$2a = 2p.m = 4 \times 2 = 8 \Rightarrow a = 4$$


$$T = K\Phi I_a$$

$$K = \frac{ZP}{2\pi a} = \frac{56 \times 2}{2 \times 3/14 \times 4} = 44/58$$

$$T = K\Phi I_a = 44/58 \times 0.5 \times 2/88 = 6/41 \text{ N.m}$$

۱۴-۲- توان و راندمان در ماشینهای جریان مستقیم

اگر توان ورودی یک ماشین را P_1 و توان خروجی آن را P_2 بنامیم، تفاوت این دو توان تلفات ماشین نامیده می شود. قدرتی که روی پلاک ماشین نوشته می شود قدرت خروجی (P_2) ماشین است.

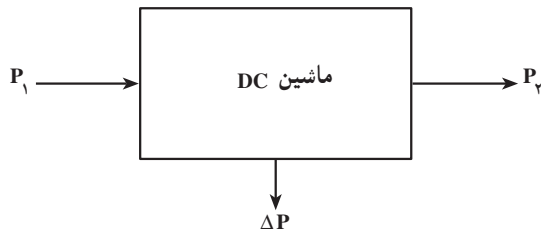

شکل ۲-۵۸- بلوک دیاگرام توانها

$$\Delta P = P_1 - P_2 \quad (2-29)$$

طبق تعریف نسبت توان خروجی به توان ورودی، ضریب بهره یا راندمان ماشین خواهد بود که آن را با η (اِتا) نمایش می دهیم. معمولاً ضریب بهره را به درصد بیان می کنند به طوری که می توان نوشت:

$$\% \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 \quad (2-30)$$

توان خروجی ماشین را می‌توان برحسب توان ورودی و تلفات توان بصورت زیر بیان کرد.

$$P_p = P_1 - \Delta P \quad (2-31)$$

در این صورت راندمان را می‌توان از رابطه (2-32) بدست آورد.

$$\% \eta = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1} \times 100 \quad (2-32)$$

۱-۱۴-۲- تلفات توان در ماشینهای DC : هنگام تبدیل انرژی، مقداری انرژی ورودی در ماشینهای الکتریکی تبدیل به حرارت می‌شود. این انرژی قابل استفاده نیست و مقدار آن در واحد زمان، تلفات ماشین نامیده می‌شود. تلفات ماشینهای الکتریکی صنعتی حدود ۲ تا ۱۰ درصد قدرت ورودی آنهاست. اما با توجه به مقدار عظیم انرژی الکتریکی که در حال حاضر به وسیله ماشینهای الکتریکی تبدیل می‌گردد تلفات آنها حائز اهمیت است.

از سوی دیگر چون انرژی تلف شده در ماشینهای الکتریکی تبدیل به حرارت می‌شود، لذا قسمتهای مختلف آنها را گرم می‌کند.

تجربه نشان داده است که ماشینهای الکتریکی در صورتی می‌توانند در مدت ۱۶ تا ۲۰ سال عمرشان بطور اطمینان بخش کار کنند که حرارت هیچ یک از قسمتهای آنان از حد معینی تجاوز ننماید. پس شرایط تهویه ماشین باید به صورتی باشد که بتواند از افزایش درجه حرارت آن جلوگیری بعمل آورد.

تلفات ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم را می‌توان چنین تقسیم‌بندی نمود :

الف - تلفات مکانیکی^۱ یا اصطکاکی

ب - تلفات آهنی یا تلفات هسته^۲

پ - تلفات مسی^۳

تلفات مکانیکی بعلاوه اصطکاک محور ماشین در یاتاقانها و اصطکاک جاروبکها با کلکتور و مقاومت هوا بوجود می‌آید. این تلفات برای ماشین مشخص، تابع دور محور ماشین می‌باشد و آن را با P_{mec} نشان می‌دهیم.

تلفات هسته از تلفات هیستریزس و تلفات ناشی از جریانهای گردابی در هسته آرمیچر تشکیل می‌شود و آن را با P_{Fe} نشان می‌دهیم. مقدار این تلفات برای ماشین مشخص، تابع دور محور و مقدار ولتاژ القایی E_A می‌باشد. تلفات مسی یا ژولی ماشینهای DC در اثر عبور جریان از سیم پیچهای

۱ - Mechanical losses

۲ - Core Losses

۳ - Copper Losses

تحریک، آرمیچر و دیگر سیم پیچهای موجود در ماشین از قبیل سیم پیچهای جبرانگر و قطبهای کمکی و همچنین جاروبکها بوجود می آید.

مقاومت کل مسیر سیم پیچ تحریک را با R_F و مقاومت مجموع سیم پیچی آرمیچر، قطبهای کمکی و سیم پیچی جبرانگر و محل تماس جاروبکها را که از جریان آرمیچر تغذیه می گردند R_A می نامیم.

تلفات مسی در سیم پیچ تحریک برابر است با :

$$P_F = R_F I_F^2 \quad W \quad (2-33)$$

تلفات مسی آرمیچر چنین بدست می آید :


$$P_A = R_A I_A^2 \quad W \quad (2-34)$$

تلفات مسی کل ماشین از رابطه (2-35) بدست می آید.

$$P_{Cu} = P_F + P_A \quad W \quad (2-35)$$

در روابط بالا I_A جریان آرمیچر و I_F جریان سیم پیچ تحریک است.

مجموع تلفات آهنی و مکانیکی که از بی باری تا بار کامل تغییر چندانی ندارد تلفات ثابت ماشین نامیده می شود. در حالی که تلفات مسی در بارهای مختلف تغییر می کند و به آن تلفات متغیر می گویند. توان ورودی و خروجی و تلفات رادر مولد DC می توان بصورت بلوک دیاگرام شکل ۲-۵۹ نمایش داد.

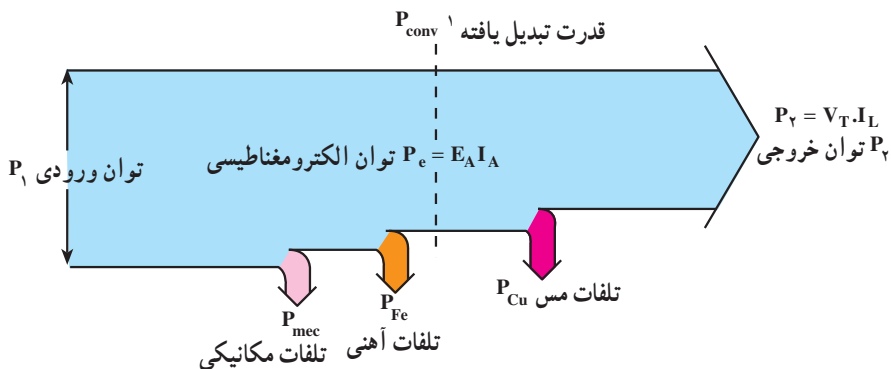

شکل ۵۹-۲- بلوک دیاگرام توان در مولدهای جریان مستقیم

با توجه به بلوک دیاگرام شکل ۲-۵۹ کل تلفات توان برابر است با مجموع تلفات جزیی :

$$\Delta P = P_{mec} + P_{Fe} + P_{Cu} \quad W \quad (2-36)$$

P_{mec} : تلفات مکانیکی یا اصطکاکی

P_{Fe} : تلفات آهنی

P_{Cu} : تلفات مسی

ΔP : تلفات کل ماشین

تذکر: در مولد تحریک مستقل که بعداً شرح داده خواهد شد تلفات مدار تحریک جزء تلفات مسی به حساب نمی‌آید.

با توجه به بلوک دیاگرام توانها در مولد می‌توان گفت که توان خروجی برابر است با:

$$P_r = P_1 - \Delta P \quad W \quad (2-37)$$

از طرف دیگر می‌توان نوشت:

$$P_r = V_T \cdot I_L \quad W \quad (2-38)$$

V_T ولتاژ ترمینال خروجی و I_L جریان بار مولد است. P_1 توان مکانیکی ورودی و P_r توان الکتریکی خروجی است.

توان مکانیکی ورودی به کمک میدان مغناطیسی قطبها تبدیل به توان الکتریکی می‌شود. به توانی که در فاصله هوایی بین قطبها و آرمیچر ایجاد می‌شود اصطلاحاً توان الکترومغناطیسی گفته می‌شود. توان الکترومغناطیسی را می‌توان از رابطه (2-39) بدست آورد.

$$P_e = P_1 - (P_{mec} + P_{Fe}) \quad W \quad (2-39)$$

همچنین توان الکترومغناطیسی را می‌توان برحسب گشتاور نیز نشان داد.

$$P_e = \omega \cdot T \quad W \quad (2-40)$$

در رابطه (2-40) T گشتاور الکترومغناطیسی نامیده می‌شود. اگر مقدار گشتاور را از رابطه (2-28) در رابطه (2-40) جایگزین کنیم خواهیم داشت:

$$P_e = \omega K \phi I_A \quad W \quad (2-41)$$

از طرف دیگر می‌دانیم که $K \omega \phi$ مقدار نیروی محرکه القایی در آرمیچر است. پس:

$$P_e = E_A I_A \quad W \quad (2-42)$$

ملاحظه می‌شود که توان الکترومغناطیسی از حاصل ضرب نیروی محرکه القایی در جریان آرمیچر نیز بدست می‌آید. اگر از توان الکترومغناطیسی مقدار تلفات مسی را کم کنیم توان خروجی بدست می‌آید.

$$P_r = P_e - P_{Cu} \quad W \quad (2-43)$$

مثال 2-6: در یک مولد DC ، $10 \text{ kW} / 250 \text{ V}$ ، تلفات بصورت زیر است:

تلفات مکانیکی W 650 ، تلفات مسی تحریک یا استاتور W 350 ، تلفات مسی آرمیچر

۳۰۰ W و تلفات آهنی ۵۰ W می باشد، مطلوبست محاسبه :

- ۱- تلفات کل مولد
- ۲- توان ورودی یا توان مکانیکی
- ۳- راندمان یا ضریب بهره مولد
- ۴- توان الکترومغناطیسی مولد

حل: $P_{Cu} = P_A + P_F = 300 + 350 = 650 \text{ W}$

$$\Delta P = P_{mec} + P_{Fe} + P_{Cu} = 650 + 50 + 650 = 1350 \text{ W}$$


$$P_1 = P_2 + \Delta P = 10000 + 1350 = 11350 \text{ W}$$

$$\% \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{10000 \times 100}{11350} = \% 88.1$$

توان الکترومغناطیسی ماشین برابر است با :

$$P = P_2 + P_{Cu} = 10000 + 650 = 10650 \text{ W}$$

بلوک دیاگرام توان در موتورهای الکتریکی جریان مستقیم مطابق شکل ۲-۶۰ است.

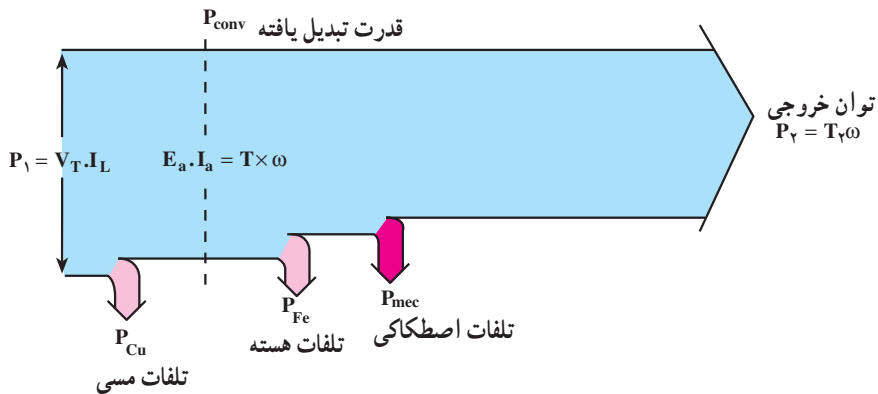

شکل ۲-۶۰- بلوک دیاگرام توان در موتور DC

وقتی موتور به شبکه وصل می شود توان P_1 را از شبکه می کشد که از رابطه (۲-۴۴) بدست می آید.

$$P_1 = V_T I_L \quad (2-44) \quad W$$

قسمتی از این توان برای تأمین تلفات میدان $P_F = R_F I_F^2$ و مدار آرمیچر $P_A = R_A I_A^2$ بکار می رود.

توان الکترومغناطیسی موتورهای DC از رابطه (۲-۴۵) بدست می‌آید :

$$P_e = P_1 - P_{Cu} = E_A I_A \quad W \quad (2-45)$$

توان الکترومغناطیسی موتورها از نوع توان مکانیکی تبدیل شده است. قسمتی از توان تبدیل یافته الکترومغناطیسی صرف خنثی سازی تلفات مکانیکی و آهنی ماشین می‌شود و باقیمانده آن توان خروجی یا توان مفید ماشین نام دارد و از رابطه (۲-۴۶) بدست می‌آید.

$$P_r = P_e - (P_{mec} + P_{Fe}) \quad W \quad (2-46)$$

مثال ۲-۷: یک موتور جریان مستقیم با توان ۱۲HP به ولتاژ ۱۱۰V وصل است و شدت جریانی برابر ۱۰۰A از شبکه دریافت می‌کند. ضریب بهره موتور و تلفات آن را محاسبه کنید.

$$\text{حل: قدرت ورودی موتور: } P_1 = V_T \cdot I_L = 110 \times 100 = 11000 \quad W$$

$$\text{راندمان موتور: } \eta = \frac{P_r}{P_1} \times 100 = \frac{12 \times 736}{11000} \times 100 = 80.29\%$$

$$\text{تلفات موتور: } \Delta P = P_1 - P_r = 11000 - 12 \times 736 = 2168 \quad W$$

۲-۱۵- مسائل

۱- در یک موتور الکتریکی ساده که تعداد هادیهای آن ۷۰ اندوکسیون مغناطیسی ۲/۰ تسلا طول مؤثر هادیها ۲۰ سانتیمتر و جریان عبوری از هادیها ۵/۰ آمپر است مطلوبست محاسبه :

الف - مقدار نیروی ایجاد شده توسط هادیها

ب - گشتاور تولیدی موتور DC به شرط آنکه شعاع دایره‌ای که هادیها در محیط آن قرار گرفته‌اند ۱۰ سانتیمتر باشد.

۲- در یک موتور ساده DC که تعداد دور کلاف آن ۵۰ و تراکم مغناطیسی زیر هر قطب ۱/۰ تسلا و طول مؤثر هادیها ۲۰ سانتیمتر است مطلوبست محاسبه :

الف - جریان تغذیه کلافها به شرطی که نیروی تولیدی کل هادیها ۱ نیوتن باشد.

ب - فوران هر قطب به شرط آنکه شعاع دایره استوانه‌ای که کلاف روی محیط آن قرار گرفته ۲/۰ متر باشد.

پ - گشتاور تولیدی با توجه به جریان بدست آمده از بند الف.

۳- جریان نامی یک ماشین DC، ۱۰۰، قطب، ۱۵۰ آمپر است. مقدار جریان هر مسیر جریان آرمیچر را بدست آورید، در صورتی که آرمیچر بطریق زیر سیم‌پیچی شده باشد :

الف - حلقوی ساده

ب - حلقوی مرکب دوگانه

پ - موجی ساده

۴- تعداد مسیر جریان را در آرمیچر یک ماشین DC ، ۱۴ قطب بدست آورید. اگر سیم پیچی آرمیچر به صورت زیر باشد :

الف - حلقوی ساده

ب - موجی مرکب دوگانه

پ - حلقوی مرکب سه گانه

ت - موجی مرکب چهارگانه

۵- یک مولد، ۱۰ قطب که نیروی محرکه آن ۱۲۰ ولت است، سیم پیچی آرمیچر آن حلقوی مرکب دوگانه بوده و از ۶۴ بوبین که تعداد دور هر بوبین ۱۰ دور می باشد تشکیل شده است با ۳۶۰۰ دور در دقیقه توسط محرک می چرخد. اگر جریان آرمیچر ۱۰۰ آمپر باشد مطلوبست محاسبه :

الف - فوران مغناطیسی هر قطب

ب - جریان در هر مسیر جریان سیم پیچی آرمیچر

پ - گشتاور تولیدی مولد

ت - تعداد جاروبکهای مورد نیاز ماشین و پهنای هر جاروبک

ث - مقدار R_a اگر مقدار مقاومت هر دور بوبین آرمیچر ۰/۰۵ اهم باشد.

۶- با توجه به شکلهای ۶۱-۲ به سؤالات زیر پاسخ دهید :

الف - تعداد مسیرهای جریان موازی آرمیچر چقدر است؟

ب - جاروبکها باید در چه قسمتی از کلکتور قرار داده شوند؟ پهنای هر جاروبک چقدر

است؟

پ - نوع سیم پیچی آرمیچر چیست؟

ت - اگر ولتاژ هر هادی زیر کفشک قطب e باشد ولتاژ در ترمینال ژنراتور چقدر است؟

(هر بوبین تک حلقه است.)



۷- سیم پیچی آرمیچر ماشین شکل (۶۲-۲) را مشخص نمایید. اگر ولتاژ مثبت به جاروبک

زیر قطب N (شمال) اعمال گردد جهت چرخش موتور را معین کنید.


۸- در شکل ۶۳-۲ مقدار نیروی محرکه خروجی مولد را بصورت پارامتری بدست آورید.

۹- شکلهای ۶۴-۲ شمای سیم بندی و مدار معادل آرمیچر یک ماشین DC را نشان می دهد.


اگر ولتاژ القایی در هر کلاف آرمیچر برابر e فرض شود ولتاژ E چقدر است؟

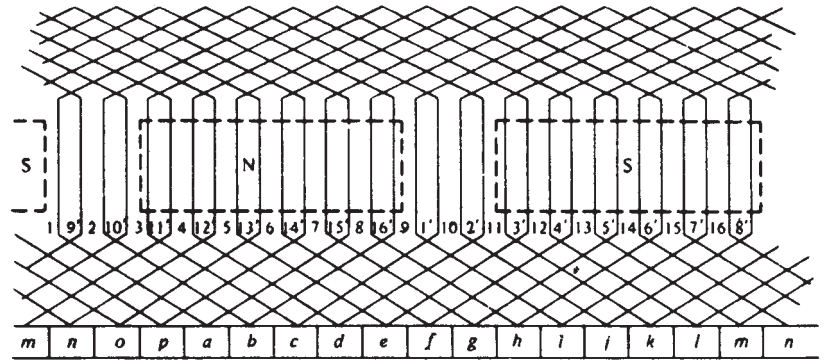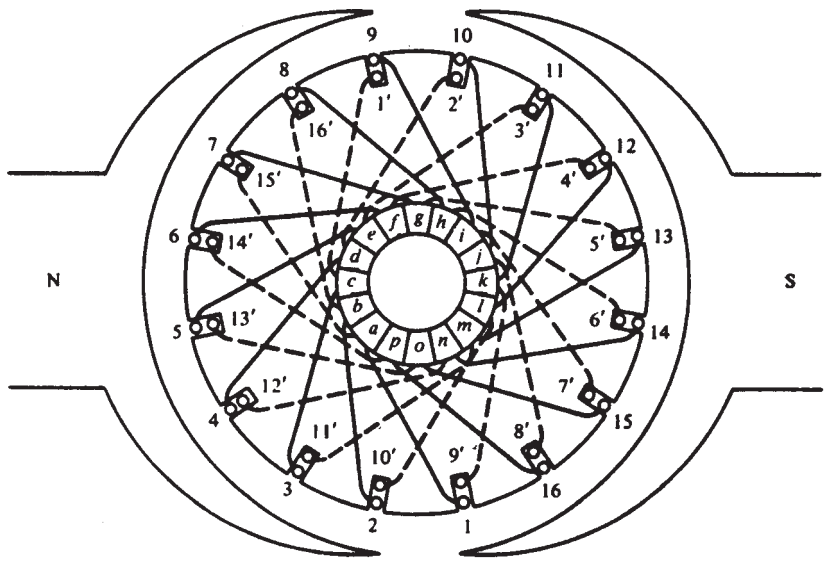


شکل ۶۱-۲

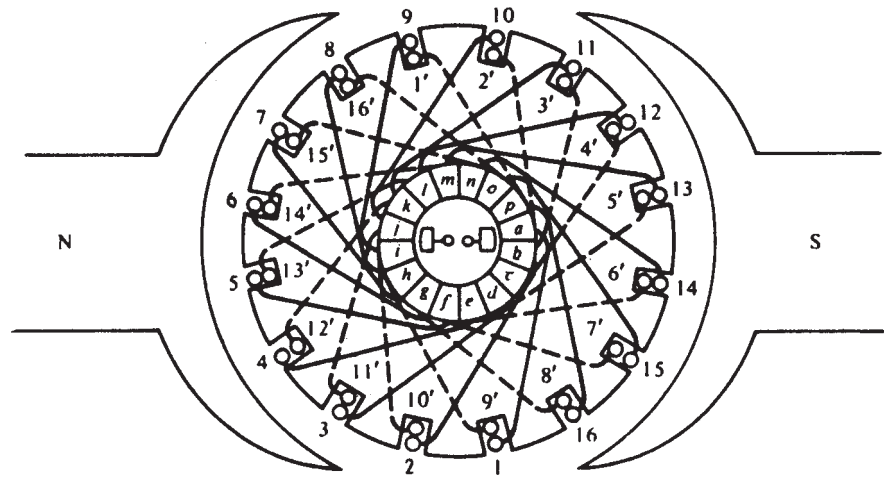


شکل ۶۲-۲

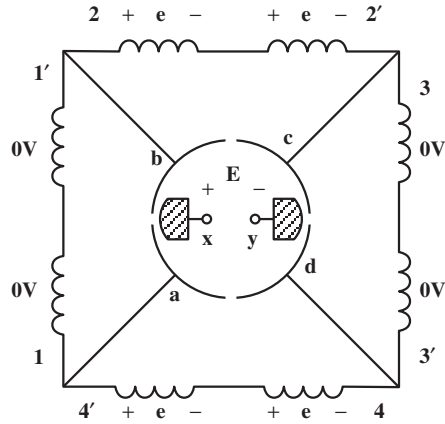

شکل ۲-۶۳

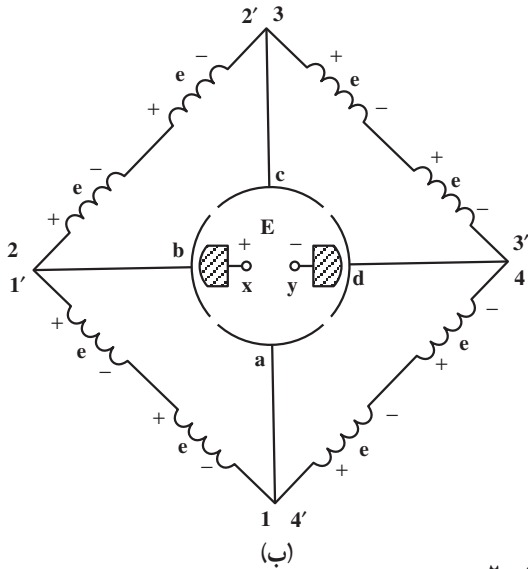

(ب)

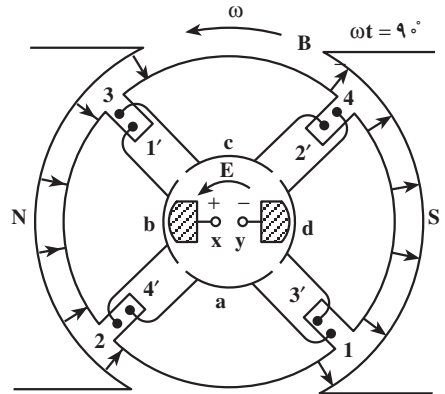

(الف)

شکل ۲-۶۴

۱۰- مشخصات سیم پیچی شکل ۲-۶۵ را بدست آورده و دیاگرام خطی مسیر جریان آن را


رسم کنید.

۱۱- در دیاگرام گسترده شکل ۲-۶۶ مطلوبست :


الف- نوع، گام کلاف، گام کلکتور، گام برگشت و گام سیم پیچی

ب- تعداد راههای جریان

پ- رسم دیاگرام خطی مسیر جریان

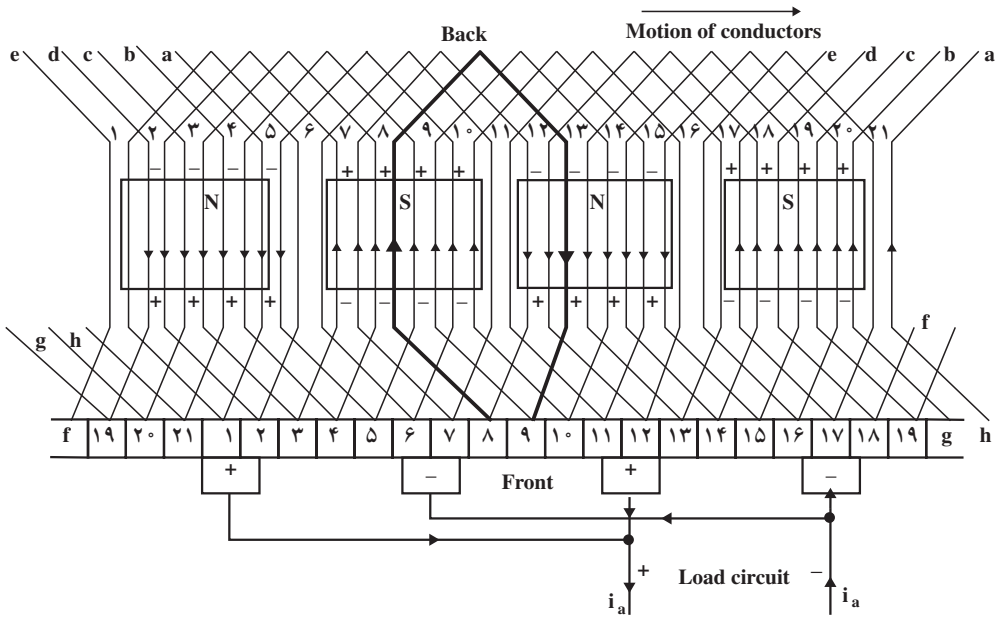

شکل ۲-۶۵

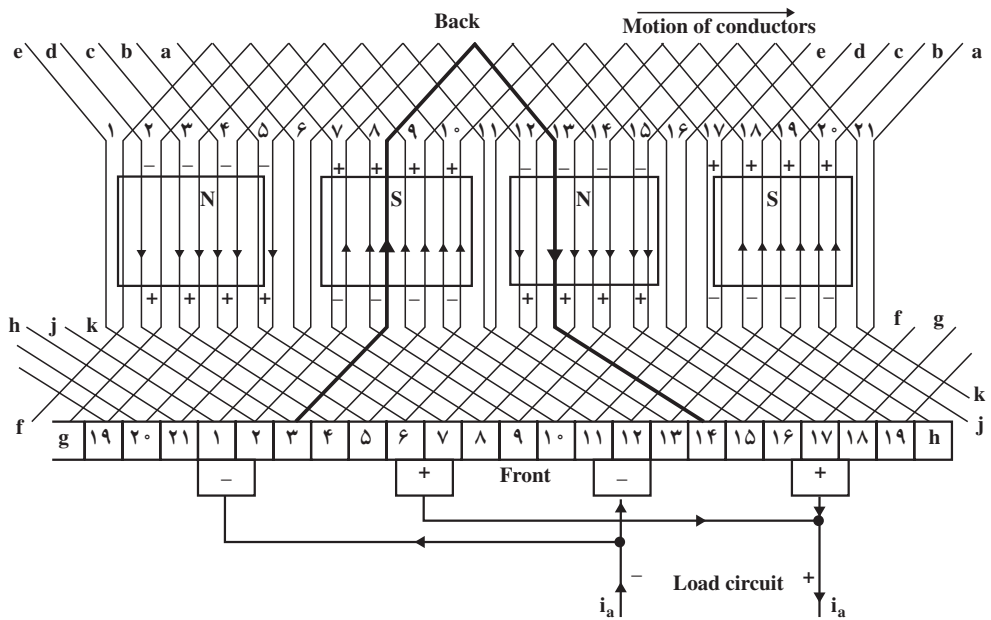

شکل ۲-۶۶